

益阳市中交世通中心地块第一阶段土壤 污染状况调查报告

建设单位：益阳中交一公局城市建设投资有限公司

评价单位：湖南守政检测有限公司

2022年3月



检验检测机构 资质认定证书

证书编号：191812051916

名称：湖南守政检测有限公司

仅用于益阳市中交世通中心地块第一阶段土

地址：益阳市高新区朝阳办事处金山社区201等15套

壤污染状况调查报告使用

经审查，你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力，现予批准，可以向社会出具具有证明作用的数据和结果，特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。

你机构对外出具检验检测报告或证书的法律責任由湖南守政检测有限公司承担。

许可使用标志



191812051916

发证日期：2019年12月13日

有效期至：2025年12月12日

发证机关：



本证书由国家认证认可监督管理委员会监制，在中华人民共和国境内有效。

承 诺 函

我单位委托湖南守政检测有限公司编制完成了《益阳市中交世通中心一期地块土壤污染状况调查报告》，本单位保证所提供资料和信息真实性、准确性和有效性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者遗漏，如调查报告所提供资料出现任何真实性、准确性、有效性问题，自愿承担相应法律责任。

特此承诺！

承诺人(盖章)： 益阳中交一公路城市建设投资有限公司

2022年3月28日

目 录

目 录.....	3
前 言.....	5
1. 概述.....	6
2.1 调查的目的和原则.....	6
2.2 调查范围.....	6
2.3 调查依据.....	8
2.4 工作内容及程序.....	9
2.5 调查方法.....	10
3. 场地概况.....	12
3.1 区域环境概况.....	12
3.2 敏感目标.....	14
3.3 场地使用现状和历史.....	16
3.4 相邻地块的现状和历史.....	20
3.5 场地土地利用规划.....	20
4 资料分析.....	21
4.2 地块资料收集和分析.....	22
4.2.1 地块利用变迁资料.....	22
4.2.2 地块环境资料.....	23
4.2.3 地块相关记录.....	23
4.3 其他资料收集和分析.....	23
5 现场踏勘和人员访谈.....	24

5.1 有毒有害物质的储存、使用和处置情况分析.....	24
5.2 各类槽罐内的物质和泄漏评价.....	24
5.3 固体废物和危险废物的处理评价.....	24
5.4 管线、沟渠泄漏评价.....	24
5.5 与污染物迁移相关的环境因素分析.....	24
5.6 其他.....	24
6 结果与评价.....	26
6.1 调查结果与分析.....	26
7. 调查结论.....	27
7.1 结论.....	27
7.2 建议.....	27
附件 1 人员访谈表.....	28
附件 2 建设用地规划许可证.....	30
附件 3 评审意见.....	31
附件 4 审查意见.....	32
附图 1 调查地块蓝线范围图.....	34
附图 2 区域用地规划图.....	35
附图 3 现场踏勘照片及访谈照片.....	36
访谈照片.....	36

前言

益阳市中交世通中心地块位于益阳市赫山区迎宾东路北侧、团山路西侧、上新路东侧，中心坐标东经 112°24'21.75"，北纬 28°32'24.049"，52996.93m²（79.49 亩）。地块原为工业用地，但地块一直处于闲置未开发利用状态，2018 年由政府出让给益阳中交一公局城市建设投资有限公司。截止 2022 年 3 月现场踏勘时，益阳市中交世通中心地块已完成部分主体工程的建设。

根据《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019 年 1 月 1 日施行）第五十九条“用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的，变更前应当按照规定进行土壤污染状况调查”同时湖南省生态环境厅于 2022 年 3 月 10 日发布“关于进一步梳理污染地块系统相关信息的函”（湘环办函[2022]17 号），明确“应录入系统内的地块包括：……4、所有变更为一住两公用地的”。因此，益阳中交一公局城市建设投资有限公司于 2022 年 3 月委托湖南守政检测有限公司（以下简称我公司）对中交世通住宅小区地块开展土壤污染状况调查工作。我公司接受委托后成立项目组，进行现场踏勘、周边走访，并收集相关资料，编制完成《益阳市中交世通中心地块土壤污染状况调查报告》。

1. 概述

2.1 调查的目的和原则

2.1.1 调查目的

为避免场地内残留的污染物可能对未来场地内及周边活动人员身体健康造成影响，且判断是否需要针对污染物进行后续的治理工作，展开本次场地土壤污染状况调查工作，明确场地是否存在污染、污染物种类及污染分布：

- (1) 根据甲方提供的资料、现场踏勘等手段进行污染识别；
- (2) 编制提交该地块的成果报告

2.1.2 调查原则

- (1) 针对性原则

针对场地的特征和潜在污染物特性，进行污染物浓度和空间分布调查，为场地的环境管理提供依据。

- (2) 规范化原则

采用程序化和系统化的方式规范场地环境调查过程，保证调查过程的科学性和客观性。

- (3) 可操作性原则

综合考虑调查方法、时间和经费等因素，结合当前科技发展和专业技术水平，使调查过程切实可行。

2.2 调查范围

本次调查范围为益阳市中交世通中心地块用地范围，调查范围为下图蓝色线内区域，调查面积为 52996.93m²（79.49 亩）。调查范围拐点坐标详见表，调查区域红线范围图详见附图 1。

表 2.2-1 调查范围拐点坐标

序号	经度	纬度
1	112° 24' 15.54041"	28° 32' 30.63479"
2	112° 24' 29.75397"	28° 32' 30.44167"
3	112° 24' 13.68647"	28° 32' 17.27095"
4	112° 24' 29.48361"	28° 32' 17.38682"

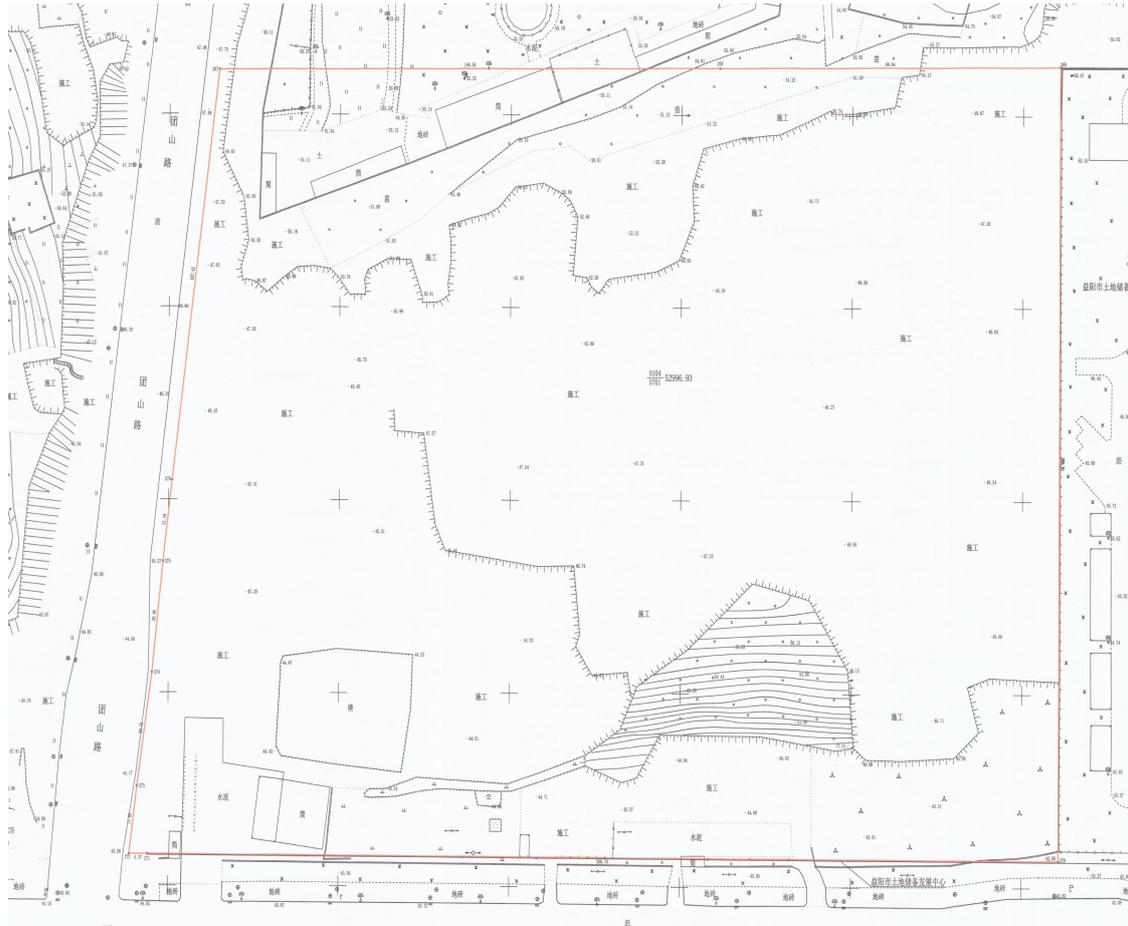


图 2.2-1 调查范围红线图



图 2.2-2 调查范围卫片图

2.3 调查依据

2.3.1 法律法规及文件

- (1) 《中华人民共和国环境保护法》（2015 年 1 月 1 日施行）；
- (2) 《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019 年 1 月 1 日施行）；
- (3) 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020 年 9 月 1 日施行）；
- (4) 《中华人民共和国土地管理法》（2019 年 8 月 26 日施行）；
- (5) 《土壤污染防治行动计划》（国发[2016]31 号）；

(6)《污染地块土壤环境管理办法(试行)》(环境保护部〔2016〕第 42 号令)；

(7)《湖南省“十四五”生态环境保护规划》(湘政办发[2021]61号)；

(7)《湖南省土壤污染防治工作方案》(2017年)；

(8)《湖南省环境保护条例》(2013年5月27日)。

2.3.2 技术标准

(1)《建设用地土壤污染状况调查技术导则》(HJ25.1-2019)；

(2)《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》(HJ25.2-2019)；

(3)《土壤环境监测技术规范》(HJ/T166-2004)；

(4)《建设用地土壤污染风险管控和修复术语》(HJ682-2019)；

(5)《危险废物鉴别技术规范》(HJ 298-2019)；

(6)《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)；

(7)《固体废物处理处置工程技术导则》(HJ2035-2013)；

(8)《地下水污染地质调查评价规范》(DD2008-01)；

(9)《固体废物鉴别标准 通则》(GB34330-2017)；

(10)《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)。

2.4 工作内容及程序

根据业主单位项目文件要求及项目工作目的,结合《建设用地土壤污染状况调查 技术导则》(HJ25.1-2019)其工作技术路线如图 2.4-1 所示。

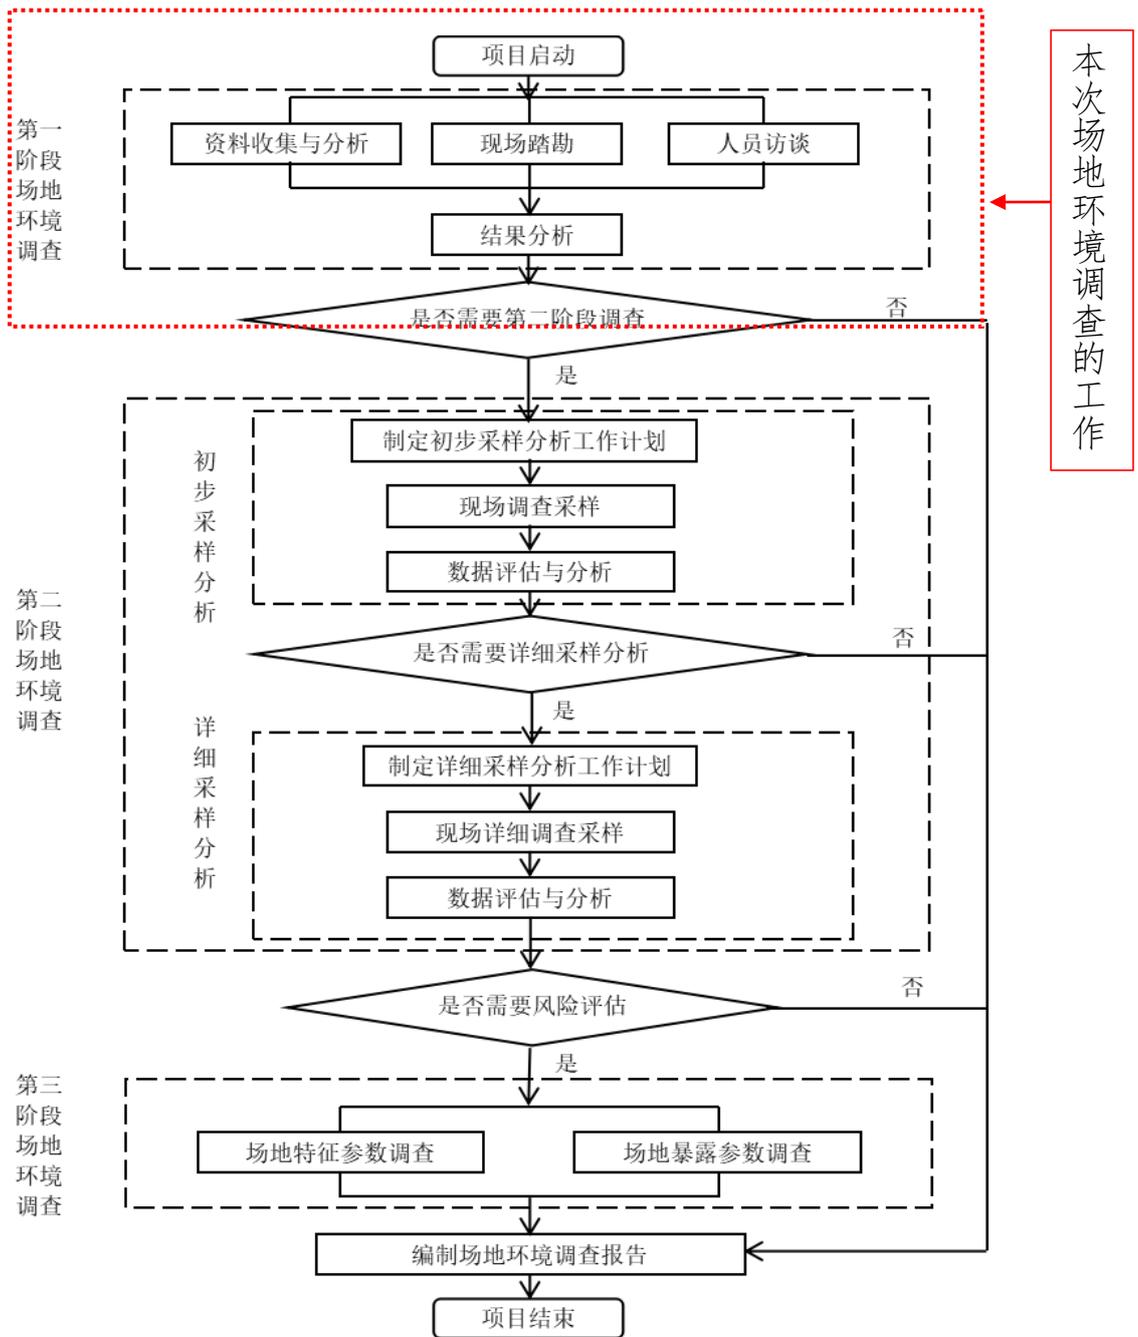


图 2.4-1 场地环境调查的工作内容与程序

2.5 调查方法

(1) 资料收集

1) 资料收集：收集的资料主要包括场地利用变迁资料、场地环境资料、场地相关记录、有关政府文件以及场地所在区域自然社会信息。当场地与邻近地区存在相互污染的可能时，须调查邻近地区的相关记录和资料。

2) 资料分析：调查人员应根据专业知识和经验识别资料中的错误和不合理的信息，如资料缺失影响判断场地污染状况时，应在报告中说明。

(2) 现场踏勘

1) 安全防护准备：在现场踏勘前，调查人员应根据场地的具体情况掌握相应的安全卫生防护知识，并装备必要的防护用品。

2) 现场踏勘范围：以场地内为主，并应包括场地周围区域，周围区域的范围应由现场调查人员根据污染物可能迁移的距离来判断。

3) 现场勘查主要内容：场地的现状与历史情况，相邻场地的现在与历史情况，周围区域的现状与历史情况，区域的地质、水文地质和地形的描述等。

4) 现场踏勘重点：重点勘查对象包括原企业生产活动区域，以及其他可供评价场地状态的对象。

5) 现场踏勘方法：主要通过专业人员经验判断场地现状。

(3) 人员访谈

1) 访谈内容：包括资料收集和现场踏勘所涉及的疑问，以及信息补充和已有资料的考证。

2) 访谈对象：受访者为场地现状或历史的知情人，应包括：场地管理机构和地方政府的官员，环境保护行政主管部门的官员，场地过去和现在不同阶段使用者，场地所在地或熟悉当地事务的第三方如邻近场地的工作人员、过去的雇员和附近的居民。

3) 访谈方法：可采取当面交流、电话交流、电子或书面调查表等方式进行。

4) 内容整理：调查人员应对访谈内容进行整理，并对照已有资料，对其中可疑处和不完善处进行再次核实和补充。

3.场地概况

3.1 区域环境概况

3.1.1 场地地理位置

调查地块位于益阳市赫山区迎宾东路北侧、团山路西侧、上新路东侧，中心坐标东经 $112^{\circ}24'21.75''$ ，北纬 $28^{\circ}32'24.049''$ ， 52996.93m^2 （79.49 亩）。



图 3.1-1 调查地块地理位置图

3.1.2 自然环境与气象气候

益阳市赫山区属于中亚热带向北亚热带过渡的季风湿润性气候。其特点是四季分明，光热丰富，雨量充沛，盛夏较热，冬季较冷，春暖迟，秋季短，夏季多偏南风，其它季节偏北为主导风向，气温年较差大，日较差小，地区差异明显。年平均气温 16.9°C ，最热月（7月）

平均气温 29℃，最冷月（1 月）平均气温 4.5℃，气温年较差 24.5℃，高于同纬度地区；日较差年平均 7.3℃，低于同纬度地区，尤以夏季昼夜温差小。年无霜期 272 天。年日照 1553.7 小时，太阳辐射总量 103.73 千卡/小时。年雨量 1432.8 毫米(mm)，降水时空分布于 4~8 月，这段时间雨水集中，年平均雨量 844.5 毫米，占全年雨量的 58.9%。年平均相对湿度 85%，干燥度 0.71，2~5 月为湿季，7~9 月为干季，10~1 月及 6 月为过渡季节。

3.1.3 地形地貌

益阳市赫山区位于雪峰山隆起与洞庭湖凹陷交接处，西南山丘起伏，东北江湖交错。地势自西南向东北，呈三级阶梯状倾斜递降，地面高程大部分在海拔 100 米以下，区境以平原为主，山、丘、岗地貌齐全，具有“一分丘山两分岗，五分平原两水乡”的特点。最高点为沧水铺镇南部之碧云峰，海拔 502 米，赫山区地势比降为 1.3%。雪峰山余脉在区境西南部 402 平方公里范围内呈钳形集结，突起为高埠，地势起伏较大，切割深度 50~150 米，有 18 座海拔 300 米以上的山峰；中部地面起伏平缓，丘岗与平原相间并列，地表切割微弱；东北部为滨湖平原，平坦开阔，耕地连片，河湖广布。

3.1.4 地质条件

本调查地块区域位于江南古陆凹陷区古洞庭湖边缘，麻河口凸起带南段，构造体系属早-晚期新华夏系，以北东-南西压扭性构造为主，燕山早期及武陵期岩浆侵入较强烈，主要出露地层为前震旦系中段冷家溪群板岩、武陵期细碧玄武岩、燕山早期第一阶段花岗岩侵入体，受大地构造影响，资江以南为隆起地段，风化剥蚀作用强烈，资江以北为凹陷带，主要为第四系沉积物，第四系覆盖层厚度较大，区内未见新构造运动痕迹，区域地质稳定性好。

3.2 敏感目标

调查区域无与本地块有水系河流，项目地块周边主要敏感目标为周边居住小区，场地周边环境见表 3.2-1。

表 3.2-1 场地周边环境调查情况表

序号	环境敏感点	内容	与厂址 相对位置	最近直线距离
1	阳光小区	居民约 400 户，1200 人	东侧	15m
2	安置小区	居民约 200 户，600 人	西侧	25m
3	龙岭小区	居民约 800 户，约 2400 人	北侧	65m

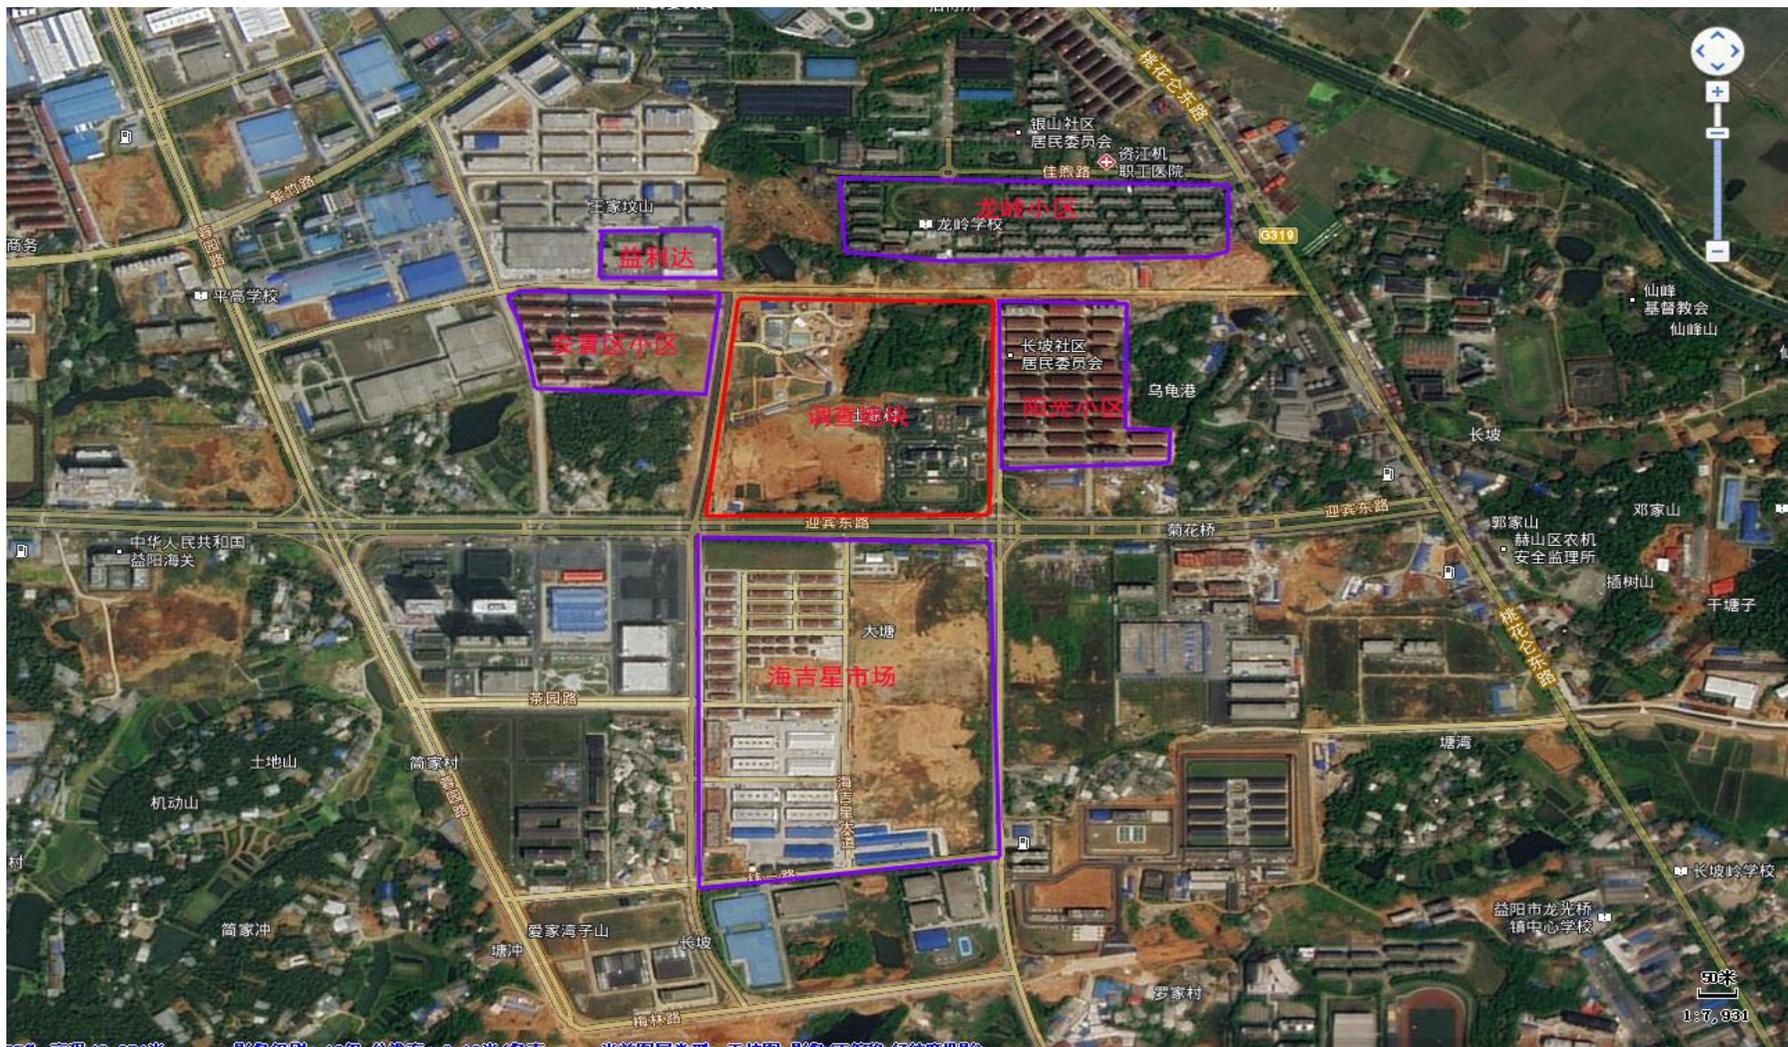


图 3.1-1 场地周边环境图

3.3 场地使用现状和历史

3.3.1 地块使用历史回顾

项目组调查人员通过人员访谈、查阅资料等方式，对调查地块的历史使用过程进行了解回顾。调查地块历史上之前为工业地，2018年随着城市建设的开发，项目地块被出让给益阳中交一公局城市建设投资有限公司，益阳市中交世通中心建设项目。

3.3.2 调查地块现状

根据调查结果目前部分地块已经平整并完成基础建设，开始主体施工。



图 3.3-1 调查区域现状

3.3.2 历史沿革


根据调查结果本调查地块范围内主要为未利用地，从以下卫星图可以看出调查区域在 2013-2022 年场地布局变化如下图所示。



调查区域 2013 年历史影像图



调查区域 2015 年历史影像图

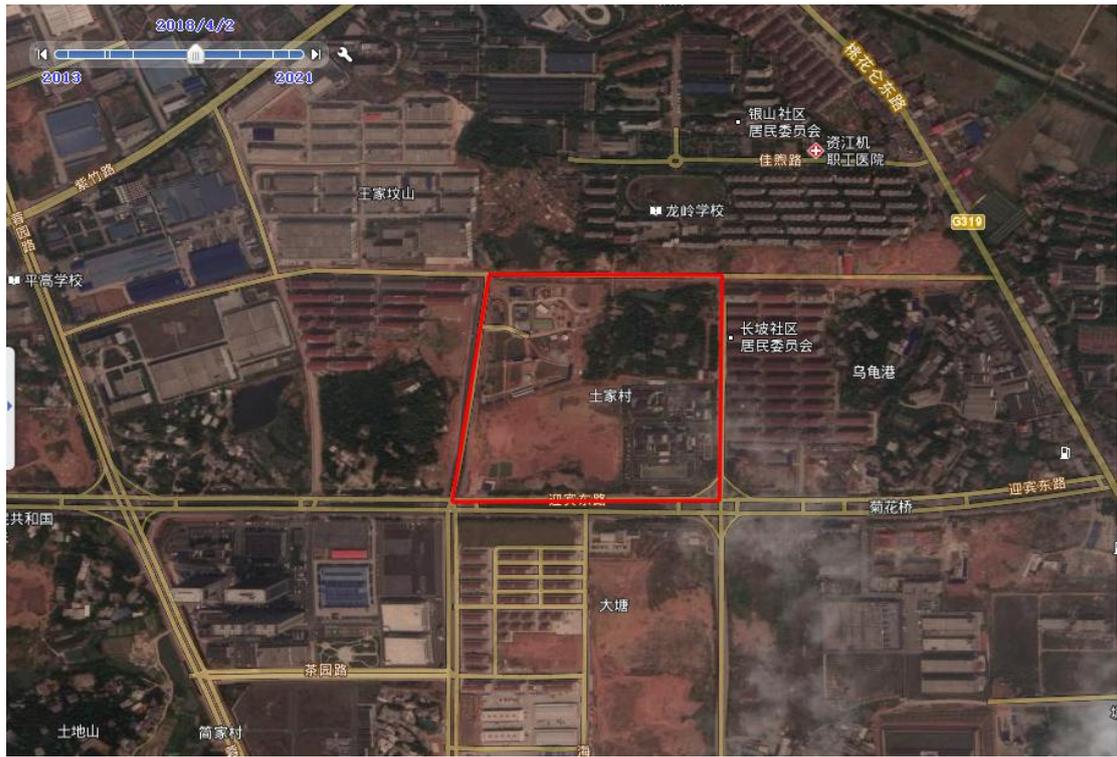

调查区域 2018 年历史影像图



调查区域 2019 年历史影像图



调查区域 2021 年场地现状影像图

3.4 相邻地块的现状和历史

场地四周：北侧为有少量居民散户及水塘、菜地等，北侧 65 米为龙岭小区居民区，南侧为海吉星农贸市场，东侧为阳光小区，西侧为安置区居民住宅小区。项目地块周边相邻区域主要为居民生活或人员办公未对场地环境质量造成明显不利的影响。项目西北侧 60 米处为益阳市益利达电子有限公司。

益阳市益利达电子有限公司生产情况：铝电解电容器引出线生产建设项目

废气：仅有食堂油烟废气

废水：清洗废水主要污染因子为石油类、SS,经隔油池、沉淀池，处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中三级标准后由配套污水管网进入团洲污水处理厂，最后排入资江。

固体废物：主要为检验不合格的铝电解电容器引出线，清洗产生的沉渣以及职工生活垃圾。不合格引出线暂存收集后回收利用，沉渣以及职工生活垃圾在厂区暂存收集后委托环卫部门及时清运。

3.5 场地土地利用规划

调查地块已出让给益阳中交一公局城市建设投资有限公司，建设益阳市中交世通中心建设项目。根据项目建设用地规划许可证（详见附件 2），明确该项目地块为城镇住宅用地。因此，地块利用与规划相符。

4 资料分析

4.1.1 原环保手续及环保措施情况

项目地块历史上之前为未利用地，因此，项目地块无环保手续和批复文件。

4.1.2 区域环保规划情况

根据《益阳市“十四五”生态建设与环境保护规划》（益政办发[2021]19号）“第三章主要目标”的“第七节实施分类管控，保障土壤和地下水安全”，“3、（三）落实建设用地风险管控和修复严格落实建设用地土壤污染风险管控和修复名录制度，做好全过程监管，严格修复方案审查，加强修复过程监督和检查，由第三方对损害状况、修复成效进行评估。加强涉重金属行业污染治理，持续推进涉重金属污染源排查整治工作，对整治清单进行查漏补缺，建立土壤重点企业监管动态更新清单，制定、实施自行监测方案，并将监测数据报生态环境主管部门。建立健全部门联合监管机制，完善并强化建设用地准入管理，重点加强对土壤污染重点监管单位生产经营用地的用途变更及使用权转让的监管。建立信息共享机制，把土地污染防治设为土地征收、收储、供应等环节的前置条件，对不符合相关要求的土地实行供应“一票否决”。调查地块为工业用地转住宅用地，本次调查可摸清地块可能存在的污染扩散、查明污染源，为后续的开发再利用提出科学合理建议，确保场地再开发利用过程的环境安全，推动场地再开发进程的顺利进行。因此，本次调查工作与《益阳市“十四五”生态建设与环境保护规划》的要求相符。

4.1.3 区域环境质量公告情况

益阳市 2020 年 PM_{2.5}、PM₁₀、NO₂、SO₂ 年均浓度分别为 43ug/m³、58ug/m³、19 ug/m³、5ug/m³，O₃ 日最大 8 小时滑动平均第 90 百分位浓度为 130ug/m³，CO 日均值第 95 百分位浓度为 1600 ug/m³。PM_{2.5} 年浓度超过国家环境空气质量标准二级限值，故益阳市属于不达标区。

2020 年 1-12 月，益阳市中心城区环境空气质量监测数据统计情况见下表 4.1-1，统计评价结果详见表下下。

表 4.1-1 区域环境空气质量达标情况一览表（单位：ug/m³）

污染物	年评价指标	现状浓度	标准限值	达标情况
SO ₂	年平均质量浓度	5	60	达标
NO ₂	年平均质量浓度	19	40	达标
O ₃	90 百分位数 8h 平均质量浓度	130	160	达标
CO	95 百分位数日平均质量浓度	1600	4000	达标
PM _{2.5}	年平均质量浓度	43	35	不达标
PM ₁₀	年平均质量浓度	58	70	达标

4.2 地块资料收集和分析

4.2.1 地块利用变迁资料

1、地块的土地使用资料

GoogleEarth 历史图像仅有 2013-2021 年的卫星图，从以下卫星图可以看出调查区域场地布局变化不大，根据历史影像记录 2018 年起该地块拆除两栋厂房后，一直为闲置空地。

2、地块利用变化情况

(1) 2018 年之前

地块 2018 年之前一直为工业用地，但属于未利用地。

(2) 2018 年至今

2018 年完成土地平整，建设中交世通售楼部，截至 2022 年 3 月已经完成中交世通中心部分主体工程。

4.2.2 地块环境资料

本次调查地块无土壤及地下水监测记录，历史使用过程中无工业企业存在，无工业固废、危险废物堆放和填埋。本项目与资江无水力联系。

4.2.3 地块相关记录

调查地块的相关记录包括土地评估的基本情况调查表。调查表中明确周边无污染企业分布，宗地范围内土质结构良好，道路情况良好，供电、供水以及供气均有保障。

4.3 其他资料收集和分析

2022 年 3 月，项目组通过问卷调查形式进一步明确项目地块的历史使用情况，受调查的对象包括益阳市自然资源局二分局工作人员、地块所在区周边 3 名相关人员（访谈记录见附件 1），受调查人员有较好的代表性。

5 现场踏勘和人员访谈

5.1 有毒有害物质的储存、使用和处置情况分析

项目组调查人员通过人员访谈、查阅资料、现场踏勘等方式，了解到调查范围地块历史使用过程中无工业企业存在，不涉及有毒有害物质的储存、使用和处置。

5.2 各类槽罐内的物质和泄漏评价

项目组调查人员通过人员访谈、查阅资料、现场勘察等方式，了解到地块范围内未设置化学品槽罐或废水槽罐，不存在化学品或工业废水泄露并造成土壤污染的可能性。

5.3 固体废物和危险废物的处理评价

项目组调查人员通过人员访谈、查阅资料、现场勘察等方式，了解到地块范围历史上不存在污水处理厂、垃圾填埋场、垃圾焚烧厂、污泥及处置设施存在，不存在危险废物或工业固废的堆放与倾倒以及填埋的情况。

5.4 管线、沟渠泄漏评价

项目组调查人员通过人员访谈、查阅资料、现场勘察等方式，了解到地块范围历史上不存在工业废水排放沟渠、管线或渗坑。

5.5 与污染物迁移相关的环境因素分析

根据调查和前述分析，调查地块无土壤和地下水的污染源，不存在污染物水平迁移和垂直向下迁移。

5.6 其他

调查地块开发建设活动中，对土壤可能造成污染的主要为施工废水，污染物主要为 COD、SS 和少量石油类。截止 2022 年 3 月现

场踏勘时，调查地块尚未开工建设，建设单位应加强项目施工期的水污染防治措施。避免施工废水对地下水和土壤造成污染。

6 结果与评价

6.1 调查结果与分析

根据对资料收集与分析、现场踏勘、人员访谈等第一阶段土壤污染状况调查可知：

(1) 地块原为工业用地，但属于为开发地块，项目地块从工业用地转为居住用地。

(2) 项目地块出让给益阳中交一公局城市建设投资有限公司，建设益阳市沧水铺万象城小区项目。根据益阳市赫山区自然资源局出具的项目建设用地规划许可证，明确该项目地块为城镇住宅用地。

(3) 地块历史使用过程中无工业企业存在，不涉及有毒有害物质的储存、使用和处置，不存在危险废物或工业固废的堆放与倾倒以及填埋，不存在工业废水排放沟渠、管线或渗坑。

(4) 截止 2022 年 3 月现场踏勘时，调查地块已完成部分场地基础建设和部分主体施工，建设单位应加强项目施工期的水污染防治措施。避免施工废水对地下水和土壤造成污染。

综上所述，调查地块内当前和历史均无可能的污染源，地块的环境状况可以接受。

7. 调查结论

7.1 结论

根据本次第一阶段调查，地块内和周边历史上和当前均无可能的污染源，地块的土壤环境状况可接受，可用于规划的建设用途，无需开展第二阶段土壤污染状况调查。

7.2 建议

(1) 本次调查结束后，土地使用权人应当按照《污染地块土壤环境管理办法》的相关要求，将调查报告主要内容通过网站、报纸等便于公众知晓的方式向社会公开。

(2) 地块未来使用过程中，管理方应对地块进行严格管理，防止外来污染对本地块土壤及地下水造成污染。

附件 1 人员访谈表

人员访谈表

一、基本信息			
地块名称	益阳市中校世通中心地块		
访谈日期	2022.3.23	填表人员:	曹国全
		电话:	18569462886
		单位:	宇政检测
受访人员	受访对象类型: <input type="checkbox"/> 土地使用者 <input type="checkbox"/> 原企业管理人员 <input type="checkbox"/> 原企业工作人员 <input type="checkbox"/> 政府管理人员 <input type="checkbox"/> 环保部门管理人员 <input checked="" type="checkbox"/> 地块周边区域工作人员或居民		
	姓名: 李克祥	单位或住址: 益阳市赫山区仓桥村	
	职务职称:	电话: 17742575639	
二、访谈问题			
1、本调查地块历史上是否有工业厂房存在? <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定			
2、本调查地块是否有任何正规或非正规的工业固废堆放场? <input type="checkbox"/> 正规 <input type="checkbox"/> 非正规 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 不确定 若选正规和非正规, 堆放场在哪个区域? 堆放废弃物是什么?			
3、本调查地块内是否存在工业废水排放沟渠或渗坑? <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定 若选是, 是否发生过泄露? <input type="checkbox"/> 是 (发生过__次) <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定			
4、本地块内是否有产品、原辅材料、油品的地下储罐或地下输送管道? <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定 若选是, 是否发生过泄露? <input type="checkbox"/> 是 (发生过__次) <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定			
5、本调查地块内是否有过工业废水的地下输送管道或者存储池 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定 若选是, 是否发生过泄露? <input type="checkbox"/> 是 (发生过__次) <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定			
6、本调查地块内是否发生过化学品泄露事故? 或是否发生过其他环境污染事故? <input type="checkbox"/> 是 (发生过__次) <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定 本调查地块临近是否发生过化学品泄露事故? 或是否发生过其他环境污染事故? <input type="checkbox"/> 是 (发生过__次) <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定			
7、本调查地块内是否有过废气排放? <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定 是否有废气处理措施? <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定			

8、本调查地块内是否有过废水排放？	<input type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 不确定
是否有废水处理措施？	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 不确定
9、本地块内是否曾闻到由土壤散发的异常气味？	<input type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 不确定
10、本地块内是否有遗留危险废物堆存？	<input type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 不确定
11、本地块土壤是否曾受到过污染？	<input type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 不确定
12、本地块内地下水是否收到过污染？	<input type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 不确定
13、本地块周边 1km 范围内是否有幼儿园、学校、居民区、医院、自然保护区、农田、集中式饮用水源地、饮用水井、地表水体等敏感用地？	<p>无 无 无 无 无 无</p> <p>安置区内有幼儿园。周边居民较多。</p>		
14、本地块周边 1km 范围内是否有水井？	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 不确定
若选是请描述水井的位置距离有多远？水井的用途？			
是否发生过水体浑浊、颜色或气味异常等现象？	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 不确定
是否发生观察到水体中有油状物质？	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 不确定
15、本区域地下水用途是什么？周边地表水用途是什么？	<p>本区域地下水已无饮用功能。</p> <p>周边无地表水河流。</p>		
16 其他土壤或地下水污染相关疑问？	<p>无</p>		

附件 2 建设用地规划许可证

用地单位	益阳中文一公局城市建设投资有限公司
项目名称	益阳中文世通中心项目 (D地块)
批准用地机关	
批准用地文号	
用地位置	迎西东路北侧、团山路东侧
用地面积	52996.93 平方米
土地用途	商住综合用地
建设规模	0平方米
土地取得方式	新征
附图及附件名称	红线图

遵守事项

- 一、本证是经自然资源主管部门依法审核，建设用地符合国土空间规划和用途管制要求，准予使用土地的法律凭证。
- 二、未取得本证而占用土地的，属违法行为。
- 三、未经发证机关审核同意，本证的各项规定不得随意变更。
- 四、本证所需附图及附件由发证机关依法确定，与本证具有同等法律效力。

中华人民共和国

建设用地规划许可证

地字第 430900202000056 号

根据《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国城乡规划法》和国家有关规定，经审核，本建设用地符合国土空间规划和用途管制要求，颁发此证。

发证机关  益阳市自然资源和规划局

日期 2020年10月23日

附件3 评审意见

益阳市中交世通中心地块第一阶段土壤污染状况

调查报告评审意见

2022年4月1日，益阳市生态环境局根据疫情防控的要求，以函审的方式，组织对《益阳市中交世通中心地块第一阶段土壤污染状况调查报告》（以下简称调查报告）进行评审，2位专家组成技术评审组。评审组查阅了调查报告和相关资料，与业主单位益阳中交一公局城市建设投资有限公司、报告编制单位湖南守政检测有限公司进行问询、沟通，经讨论形成以下评审意见。

一、基本情况

益阳市中交世通中心地块位于益阳市赫山区迎宾东路北侧、团山路西侧、上新路东侧，占地面积52996.93m²，曾规划为工业用地，但一直闲置，明确地块已平整。

二、调查报告结论


该地块无工业生产活动，地块周边相邻区域主要为居民，周边污染源对该地块产生污染的可能性较小。地块的环境状况可以接受，无需开展第二阶段调查工作，调查到此结束。

三、调查报告资料收集较为全面，调查工作较为规范，调查结论基本可信，专家组原则同意通过评审，调查报告经修改完善后可作为下一步工作的依据。

四、建议

- 1、补充地块所在区域的规划图，完善地块规划用途调查。提供用地类型的确定依据。
- 2、进一步细化地块使用历史调查，核实完善历史影像图。
- 3、完善地块现场踏勘照片，细化地块现状说明。
- 4、补充调查益阳市益利达电子有限公司产排污情况，以及对周边环境的影响。
- 5、修改3.5节内容，删除7.3节。完善人员访谈对象来源标注。

专家组：陈亮（组长）



汤宏（执笔）

2022年4月1日

郭朝晖



益阳市生态环境局

益阳市生态环境局 关于《益阳市中交世通中心地块第一阶段土壤 污染状况调查报告》的审查意见

益阳中交一公局城市建设投资有限公司：

2022年4月1日，益阳市生态环境局会同益阳市自然资源和规划局对《益阳市中交世通中心地块第一阶段土壤污染状况调查报告》（以下简称“调查报告”）进行了评审，依据《中华人民共和国土壤污染防治法》、《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ25.1-2019）相关要求，提出如下审查意见：

一、基本情况

益阳市中交世通中心地块位于益阳市赫山区迎宾东路北侧、团山路西侧、上新路东侧，占地面积52996.93m²，曾规划为工业用地，但一直闲置，明确地块已平整。根据相关文件要求，补充地块土壤污染状况调查工作。

二、调查结果

通过第一阶段的现场勘查、人员访谈和资料收集分析，《调查报告》调查结果显示，该地块无工业生产活动，地块周边相邻区域主要为居民，周边污染源对该地块产生污染的可能性较小。地

块的环境状况可以接受，无需开展第二阶段调查工作，调查到此结束。


三、审查结论

该《调查报告》土壤污染状况调查程序和方法基本符合国家相关标准规范要求，调查报告内容全面，报告编制规范。根据《调查报告》调查结果，该地块内及周围区域当前和历史上均无可能的污染源，地块的环境状况可以接受，调查活动结束后，无需进行第二阶段调查及风险评估，可进行下一步的开发利用。



益阳市生态环境局
2022年4月6日

附图 1 调查地块蓝线范围图

益阳市土地储备发展中心宗地图

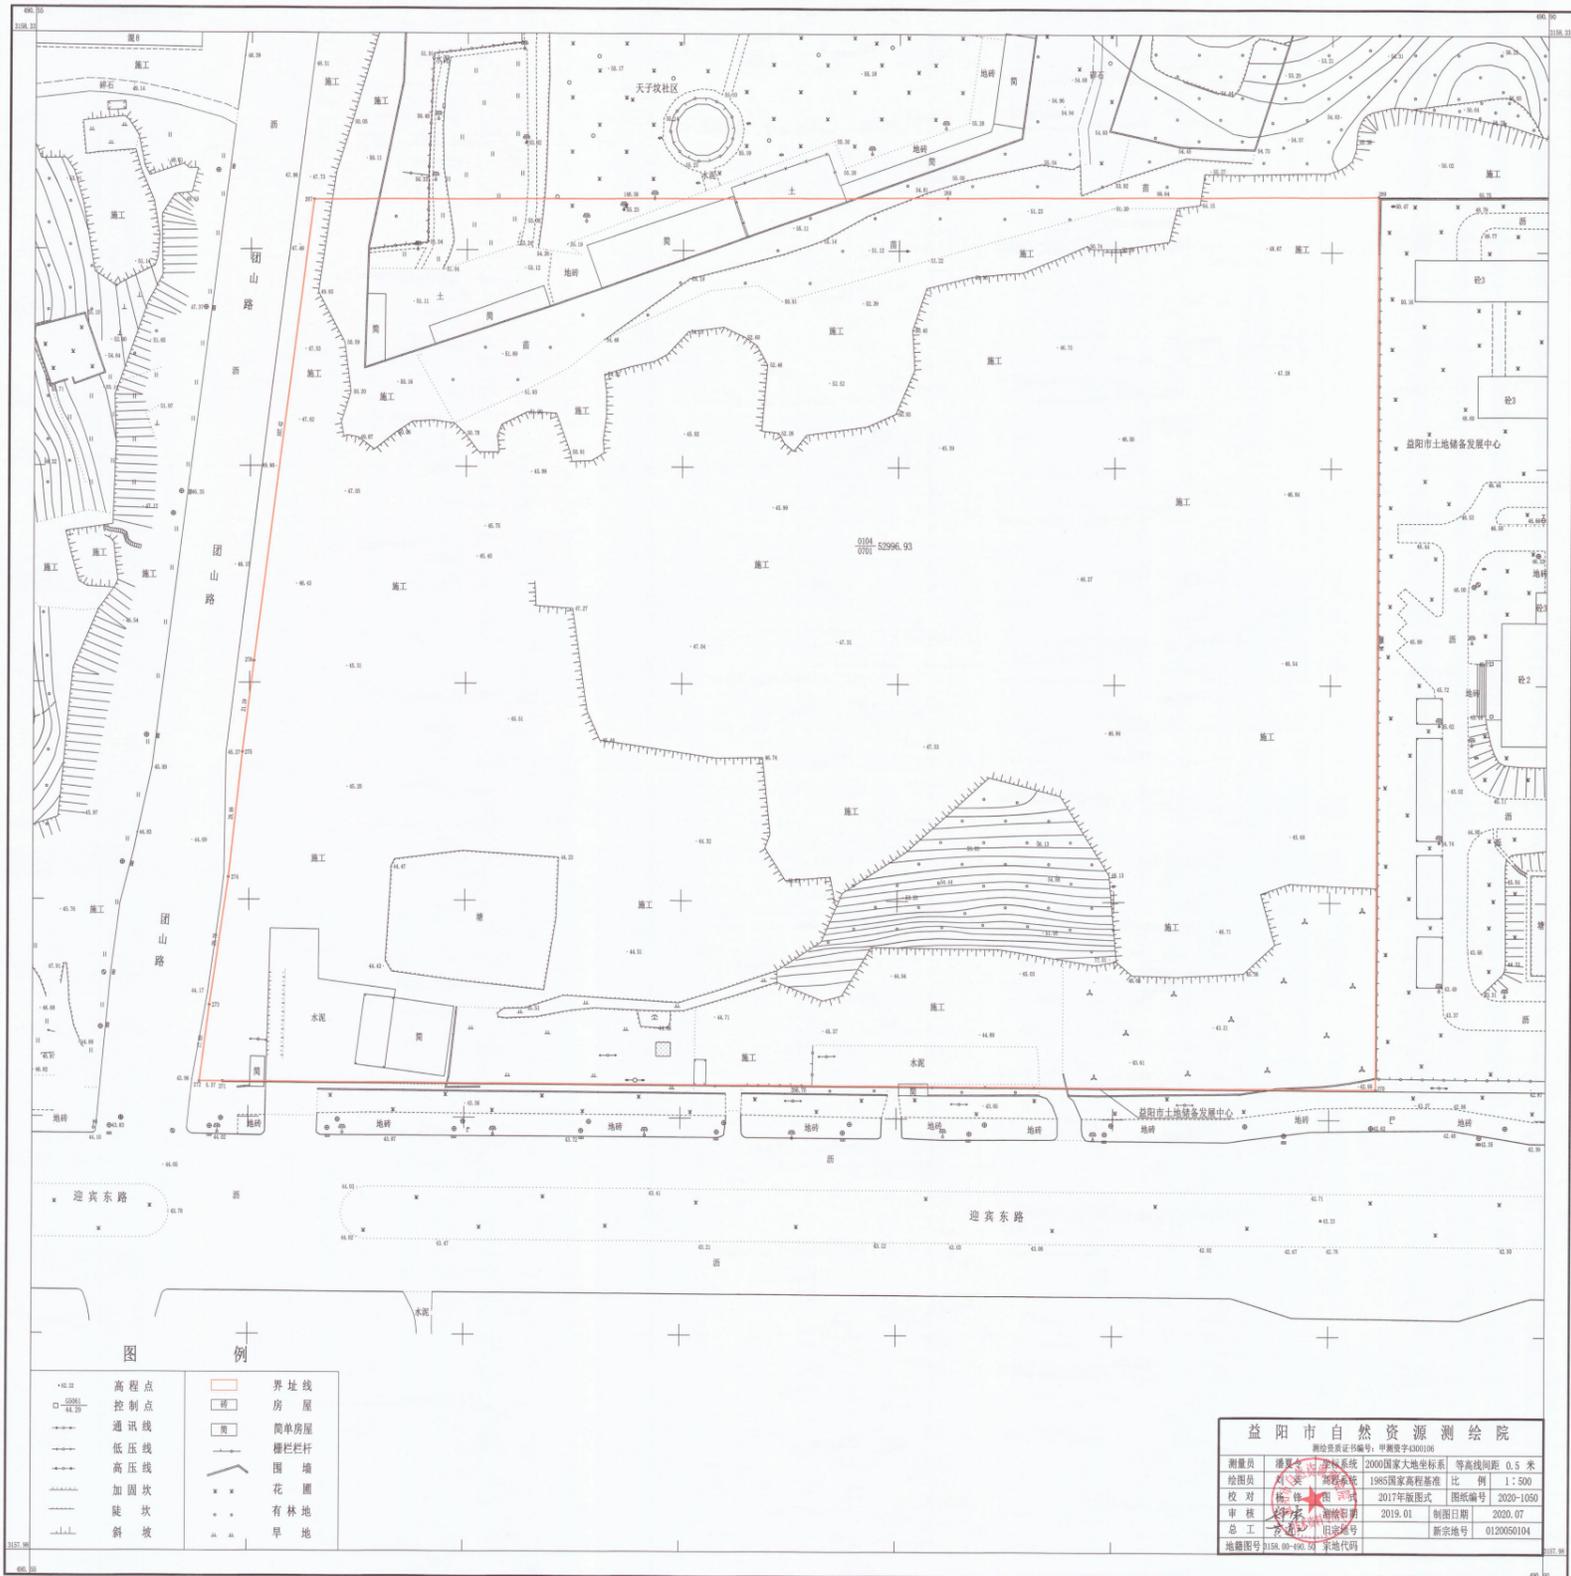

附图2 区域用地规划图

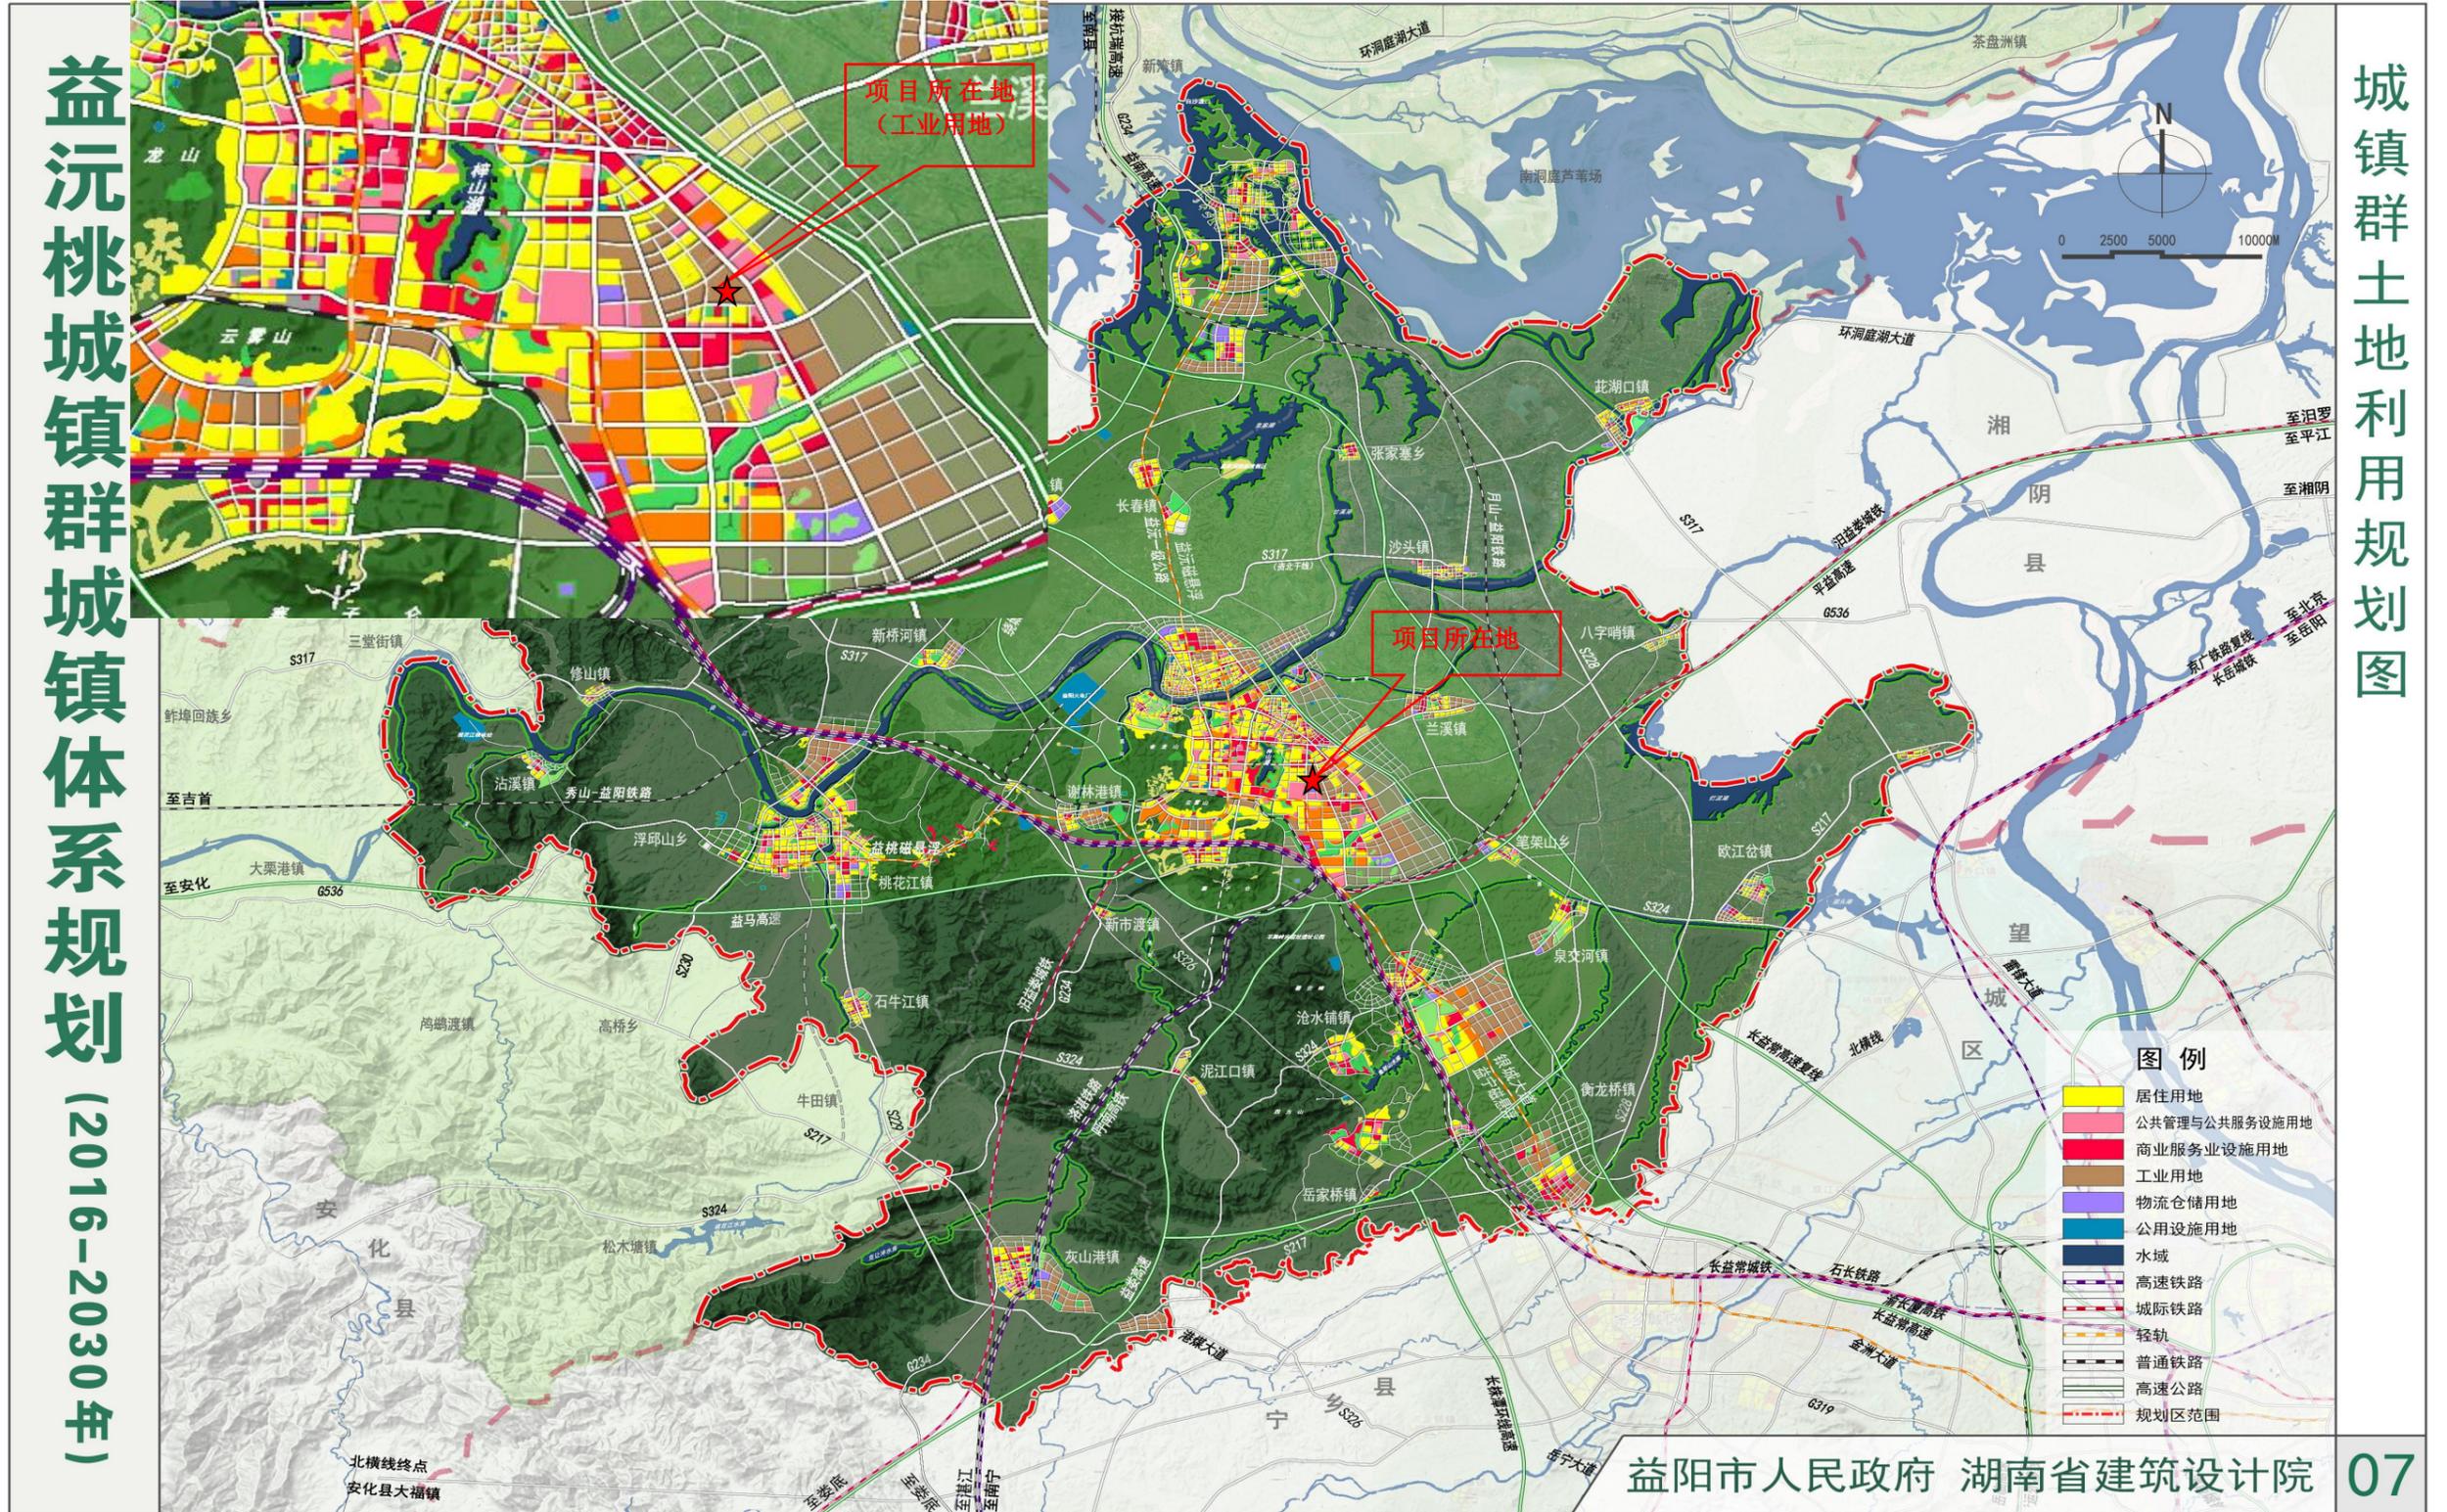

附图 3 现场踏勘照片及访谈照片



访谈照片